

دليل رموز أعطال غسالات الصحن iNOX

الموديل: IXDW-R158 | القسم الفني وتشخيص الأعطال

ملاحظة للمنيين والصيانة: يتضمن هذا الدليل جميع رموز الأعطال الفنية، أسبابها المحتملة، والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها عند ظهور رمز العطل على شاشة الجهاز.

الرمز	وصف العطل	السبب المحتمل	الإجراء والحل
E1 / E01	عطل في دخول الماء تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	ضغط الماء ضعيف جداً ($>0.04\text{MPa}$) أو الصنبور مغلق.	1. التأكد من فتح الصنبور وخلو أنبوب الماء من الانثناءات. 2. فحص صمام دخول المياه.
E2 / E02	عطل حساس الحرارة تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	دائرة حساس الحرارة مفتوحة أو بها شورت كهربائي.	1. فحص أسلاك وتوصيلات الحساس. 2. استبدال حساس الحرارة إذا لزم الأمر.
E3 / E03	عطل في السخان تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	خلل في دائرة التسخين الكهربائية.	1. فحص عنصر التسخين (الهيتر). 2. التأكد من سلامة توصيلات اللوحة الرئيسية.
E4 / E04	عطل في الاتصال تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	خطأ في الاتصال بين اللوحة الرئيسية و لوحة العرض.	1. فحص الكابل الموصل بين الشاشة واللوحة. 2. إعادة تركيب التوصيلات بإحكام.
E5 / E05	عطل تسريب / طوفان تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	وجود تسريب ماء داخل القاعدة السفلية.	1. فصل الماء والكهرباء وتنظيف أنبوب التفريغ. 2. التأكد من استواء سطح تركيب الغسالة.
E6 / E06	عطل صمام الموزع تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	خلل في محرك صمام تحويل وتوزيع المياه.	1. فحص محرك صمام التوزيع. 2. التأكد من عدم وجود انسداد ميكانيكي.
E7 / E07	عطل صمام دخول الماء تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	خلل في الصمام الكهربائي (Solenoid Valve).	1. فحص ملف الصمام والتوصيلات الكهربائية. 2. استبدال الصمام عند التلف.
E8 / E08	عطل حساس العكارة تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	قراءة غير طبيعية من حساس عكارة المياه.	1. تنظيف سطح الحساس من الأوساخ. 2. فحص التوصيلات الخاصة بالحساس.
E9 / E09	عطل محرك الغسيل تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	رصد سلوك غير طبيعي في مضخة الغسيل الرئيسية.	1. التأكد من عدم انسداد المضخة بأجسام غريبة. 2. فحص توصيلات المحرك.
E10	عطل مروحة السحب تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	خلل في مروحة إدخال الهواء (Intake Fan).	1. فحص مروحة السحب والتأكد من دورانها. 2. فحص التوصيلات الكهربائية.
E11	عطل مروحة الطرد تومض الشاشة ويصدر صوت تنبيه.	خلل في مروحة العادم/التفريغ (Exhaust Fan).	1. فحص مروحة الطرد وإزالة أي عوائق. 2. فحص التغذية الكهربائية للمروحة.
S (رمز الملح)	نقص ملح التنعيم مؤشر التنبيه يضيء على الشاشة.	كمية الملح المضاف لمخفف الماء قليلة جداً.	إعادة تعبئة الملح الخاص بغسالات الصحن داخل الخزان المخصص وستختفي العلامة.
أيقونة الملح	نقص ملمع الشطف مؤشر التنبيه يضيء على الشاشة.	كمية مساعدة الشطف المضافة غير كافية.	إعادة تعبئة سائل الملح في حاوية الموزع المخصصة.

المشاكل الشائعة وحلول التشغيل والإصلاح

دليل استكشاف الأخطاء والحلول العادية (الموديل IXDW-R158)

ظاهرة المشكلة	الأسباب المحتملة	إجراءات الحل والتصحيح
الغسالة لا تعمل	عدم توصيل القابس بشكل صحيح بمصدر الكهرباء.	تأكد من توصيل قابس سلك الطاقة بشكل صحيح بالمقبس قبل التشغيل.
تصريف الماء غير سلس	انسداد الفلتر أو انسداد في أنبوب التصريف.	افحص الفلتر ونظفه، وافحص أنبوب التصريف أو المجاري وسلکہا لضمان انسيابية الماء.
صوت اصطدام داخل الغسالة	ذراع الرش يصطدم بالأواني أو الأطباق.	أوقف البرنامج مؤقتاً وأعد ترتيب الأطباق التي تعيق دوران ذراع الرش.
قطرات ماء على الجدار الداخلي	ظاهرة طبيعية نتيجة التكثيف ولا تعتبر خللاً.	يمكن اختيار برنامج غسيل يتضمن وظيفة التجفيف بالهواء الساخن.
الأطباق لا تجف تماماً	1. نقص سائل الملمع. 2. كثرة الأطباق أو تكديسها. 3. عدم انتهاء برنامج الغسيل. 4. استخدام ملمع منتهي الصلاحية.	1. أضف سائل الملمع المخصص لغسالات الصحون. 2. رتب الأطباق حسب الأماكن المخصصة واترك مسافات كافية. 3. انتظر انتهاء البرنامج أو اختر برنامج تجفيف حراري. 4. استخدم ملمعاً صالحاً للاستخدام.
الأواني والأطباق غير نظيفة	1. انسداد الفلاتر أو فتحات رشاش الماء. 2. ذراع الرش لا يدور بحرية. 3. كمية المنظف غير كافية. 4. اختيار برنامج غسيل غير مناسب.	1. نظف الفلاتر وفتحات أذرع الرش بانتظام. 2. أعد ترتيب الأواني لضمان حركة ذراع الرش بحرية. 3. أضف الكمية الموصى بها من مسحوق أو أقراص الغسيل. 4. اختر برنامج غسيل بأمدة أطول أو حرارة أعلى.
غطاء موزع المنظف لا يفتح	بروز الأواني يمنع فتح الغطاء أثناء الدورة.	رتب الأطباق وفق الإرشادات بحيث لا تبرز خارج السلة وتعيق فتح الموزع.

توصية الصيانة الدورية: يُنصح بتنظيف الفلاتر وأذرع الرش بشكل دوري كل شهر لضمان أعلى كفاءة للغسيل ومنع ظهور الرموز الناتجة عن الانسداد.